

別添

平成21年LPガス・都市ガス一酸化炭素中毒事故一覧表

平成21年7月28日現在

LPガス					都市ガス						
	発生日	発生場所	人身被害				発生日	発生場所	人身被害		
			死亡	中毒	負傷				死亡	中毒	負傷
1	1月26日	鹿児島県	0	18	0	1	1月15日	東京都	0	(軽症)2	0
2	1月30日	福島県	0	(軽症)4	0	2	1月16日	東京都	0	(軽症)1	0
3	6月2日	山口県	1	21	0	3	1月17日	岐阜県	2	0	0
4	6月12日	岐阜県	0	(軽症)3	0	4	1月17日	千葉県	0	(軽症)2	0
5	6月22日	宮崎県	0	(軽症)2	0	5	1月24日	東京都	0	(軽症)1	0
6	7月5日	長野県	0	(軽症)2	0	6	3月3日	兵庫県	0	(軽症)1	0
7	7月21日	福岡県	0	(軽症)9	0	7	3月14日	東京都	0	(軽症)1	0
8	7月21日	石川県	2	0	0	8	3月15日	北海道	1	0	0
9	7月25日	福岡県	0	(軽症)3	0	9	4月15日	愛知県	0	(軽症)3	0
10						10	6月4日	東京都	0	(軽症)3	0
合計			3	62	0	合計			3	14	0

※ 原子力安全・保安院HPガス事故速報より抜粋

LPガス

	発生日	発生場所	人身被害			事故概要	機器分類	参考情報	
			死亡	中毒	負傷			製造(輸入)者	型式
1	1月26日	鹿児島県	0	18	0	鹿児島県の高等学校において、調理実習中の生徒17名と教員1名が病院で治療を受けた。原因は、何らかの原因で換気不良が生じたものと推定されるが、現在調査中。	その他湯沸器(貯湯式湯沸器) 業務用こんろ 業務用オープン	株式会社巴商会 タニコー アイホー	TGN-Y-1002 (製造年月:1984年2月) R1532A2 (製造年月:2001年10月) ACO-04G (製造年月:2007年4月)
2	1月30日	福島県	0	(軽症)4	0	福島県の葬祭場において、食器等を洗っていた従業員4名が一酸化炭素中毒(軽症)となり、入院した。原因は、適切な換気が行われず、排気が室内に滞留したためと推定されるが、現在調査中。	瞬間湯沸器(FE式)	TOTO株式会社	RGH10EME (1994年9月)
3	6月2日	山口県	1	21	0	宿泊施設において、滞在していた小学生ら22名が一酸化炭素中毒となり、病院へ搬送され、うち1名が死亡した事故が発生。6月5日~7日に現地調査を行うなど、詳細調査中。	給湯用ボイラー	三浦工業(株)	UT-200NS (1998年12月製)
4	6月12日	岐阜県	0	(軽症)3	0	菓子店の厨房において、調理をしていた従業員3名が一酸化炭素中毒(軽症)となり、入院した。原因は、厨房内の換気扇3基のうち1基が作動しておらず、排気が室内に滞留したためと推定されるが、現在調査中。	業務用オープン	株式会社 ワールド精機	FG32Y-D-PP (1997年8月製) FG-43YW-D-PPK (2006年9月製)
5	6月22日	宮崎県	0	(軽症)2	0	保育園の調理室において、ガスコンロを使用し調理をしていた調理師2名が一酸化炭素中毒(軽症)となり、病院へ搬送された。原因は、密閉した調理室内でガスコンロを使用したことから、給排気が不十分になり不完全燃焼を起こし、一酸化炭素中毒に至ったものと推定されるが、詳細は現在調査中。	業務用4口コンロ 3連コンロ	不明 不明	不明 不明
6	7月5日	長野県	0	(軽症)2	0	庭園内のフードコート厨房において、パン焼き用オープンを使用していた従業員2名が一酸化炭素中毒(軽症)となり、入院した。原因は、換気扇を回さずにパン焼き用オープンを使用したことから、排気が室内に滞留したためと推定されるが、詳細は現在調査中。	調査中	調査中	調査中
7	7月21日	福岡県	0	(軽症)9	0	飲食店において、9名(従業員2名、客7名)が一酸化炭素中毒とみられる症状(軽症)により、病院に搬送された。原因を含めて、現在詳細調査中。	業務用フライヤー 業務用パテ焼き器 業務用こんろ	(株)コメットカトウ (株)コメットカトウ リンナイ(株)	調査中 調査中 RSB-306(1995年9月製)
8	7月21日	石川県	2	0	0	小学校において、食器洗浄機のメンテナンス作業を行っていた作業員2名が病院に搬送され、死亡した。被害は一酸化炭素中毒によるものと考えられる。なお、事故当時、給湯器を使用していたが、換気扇は回していなかった。現在、原因を含めて詳細調査中。	調査中	調査中	調査中
9	7月25日	福岡県	0	(軽症)3	0	飲食店において、3名(従業員2名、取引業者1名)が一酸化炭素中毒とみられる症状(軽症)により、病院に搬送された。厨房の換気扇が故障していたため、換気扇を使用していなかったとの情報があるが、原因を含めて、現在、詳細調査中。	業務用こんろ 業務用フライヤー(2台) 業務用グリドル 業務用オープン 瞬間湯沸器(屋外式)	リンナイ(株) (株)コメットカトウ (株)コメットカトウ リンナイ(株) (株)ノーリツ	RSB306(製造年不明) RTS-1NP(2002年1月) OSF472MF (1999年1月製) OBFG-1185MFL3 (1998年12月製) RGP-42B (製造年不明) GQ-2037WS (製造年不明)