

LP協会保安第23～21号
平成23年6月24日

都道府県協会 御中
企業会員 各位

(社)エルピーガス協会

(株)ガスター製電池式バランス型ふろ釜の自主点検・修理について
(お願い)

標記製品を製造している(株)ガスター及び販売しているリンナイ(株)より、別添のとおり2011年1月から5月までに製造した電池式バランス型ふろ釜の一部製品において、製造時の組立装置の不備によりガス通路部部品のOリングが正規の位置に挿入されず製品内部に微量なガスが漏れる事案が発生したことから、自主点検・修理を実施する旨の説明がありました。

つきましては、お客様等よりお問い合わせがあった場合は、同社お問い合わせ先(0120-418-410)を伝えるなどの対応方よろしくお願いいたします。

なお、都道府県協会には、近日中に本製品を販売しているリンナイ(株)担当者が協力依頼に伺うとのことですので、よろしくお願いいたします。

以 上
発信手段：Eメール
担当者：渡辺、瀬谷

平成23年6月22日

電池式バランス型ふろ釜の点検・修理作業の実施について

株式会社ガスター

株式会社ガスターは、2011年1月から製造し、販売およびOEM供給しております電池式バランス型ふろ釜のうち、2011年1月から5月までに製造された一部の製品において、ガス通路部部品の組立装置の不備により、不良の部品が製造され、製品を使用している場合にのみ当該部品から製品内部に微量なガスが漏れる恐れのあることが判明しました。そのため、下記のとおり該当製品の点検および部品交換作業を自主的に実施させていただくことといたしました。

弊社といたしましては、このような事態が生じたことを重く受け止めており、お客さまに大変ご迷惑をおかけしますことを心からお詫び申し上げます。

今後、同様の事態が発生しないよう再発防止に努めてまいります。

このたびの事象は、本年5月にお客さまからのご依頼により対応したLPG仕様の電池式バランス型ふろ釜の2件の修理作業において、製品内部の樹脂部品の一部が溶融していたことを確認し、その後、弊社において調査したことから判明したものです。

これまでに確認されている同事象は上記の2件のみで、いずれも火災等には至らず、人身被害も発生しておりません。

弊社において確認試験を実施した結果、LPG仕様の製品については、当該不良部品から微量のガスが漏れた場合に着火する可能性があります。確実に消火し当該部品以外には延焼しないことを確認しております。

また、都市ガス仕様の製品においては、当該事象により製品内部に微量のガスが漏洩した場合には、ガスが空気より軽いため、漏洩したガスは給排気筒から屋外へ排気され、着火には至らないことを確認しています。

弊社といたしましては、お客さまに安全に製品をお使いいただくため、各OEM供給会社へ報告し、点検および部品交換の要請を行いました。また、弊社販売分については下記の方法でお客さまへお知らせし、点検および部品交換作業を無償で行ってまいります。

お客さまには点検・部品交換作業の実施にあたり、ご迷惑をお掛けいたしますことを重ねてお詫び申し上げます。なにとぞ、ご理解の上、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

【当該製品をご使用のお客さまへのお願い】

お客さまにおかれましては、点検・部品交換作業が完了するまでの期間、点火しない状態や、屋外の給排気筒の周辺からガスの臭気があるなどの異常を感じた場合には、すぐに使用を中止していただき、下記のフリーダイヤルまでご連絡くださいますようお願い申し上げます。

記

1. 点検対象製品および対象台数

- (1) 対象台数・・・15, 213台
- (2) 製造期間・・・2011年1月～2011年5月

(3) ブランド別対象製品、台数

① YUMEX (ガスターブランド)

製品名	点検対象製造年月	都市ガス	LPG	備考
SR-ASN-***	2011年3月～2011年5月	37	11	シャワー付き
SR-ASBN-***	2011年3月～2011年5月	122	36	
SR-A60SN-***	2011年3月～2011年5月	29	2	
SR-A60SB2N-***	2011年3月～2011年4月	4	0	
SR-A60S2N-***	2011年3月～2011年5月	66	16	
SR-A80SN-***	2011年3月～2011年5月	18	9	
SR-A80S2N-***	2011年3月～2011年5月	9	3	シャワーなし
ER-ASN-***	2011年3月～2011年4月	8	1	
ガス種別計		293	78	
総計			371	

株式会社ガスター販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。

- ・フリーダイヤル 0120-377-673
- ・受付開始 平成23年6月22日(水)
- ・受付時間 平成23年7月3日(日)まで 午前9時から午後7時まで(土日含む)
平成23年7月4日(月)以降 午前9時から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

② 東京ガスブランド (全機種都市ガス)

機種名	点検対象製造年月	台数	備考
KG-806BFOシリーズ	2011年3月～2011年5月	1,025	シャワー付き
KG-706BFOシリーズ		190	
KG-808BFOシリーズ		430	
KG-912BFDシリーズ		123	シャワーなし
KG-912BFBシリーズ		16	
計		1,784	

東京ガス株式会社販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。

- ・フリーダイヤル 0120-550-122
- ・受付開始 平成23年6月22日(水)
- ・受付時間 平成23年7月3日(日)まで 午前9時から午後7時まで(土日含む)
平成23年7月4日(月)以降 午前9時から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

③ 大阪ガスブランド

機器型式	製造期間	仕様	対象台数
＜給湯・シャワー付き＞ 531-R940～R945	2011年2月～2011年5月	都市ガス(13A)	458台
＜おふろ沸かし専用＞ 531-R952、R953 531-R962、R963		LPGガス	4台
合計			462台

大阪ガス株式会社販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。

- ・フリーダイヤル 0120-013-018
- ・受付開始 平成23年6月22日(水)
- ・受付時間 月～土:午前9時～午後7時 日祝日:午前9時～午後5時

④ リンナイブランド

シリーズ名	点検対象製造年月	都市ガス	L P G	備考
R B F - A 3 * * *	2011 年 2 月～2011 年 5 月	575	410	シャワー付き
R B F - A 6 0 S * * *	2011 年 1 月～2011 年 5 月	1, 069	512	
R B F - A 7 0 S * * *	2011 年 1 月～2011 年 5 月	585	470	
R B F - A 8 0 S * * *	2011 年 2 月～2011 年 5 月	1, 405	566	
R B F - A S * * *	2011 年 1 月～2011 年 5 月	3, 163	1, 996	
R B F - A E R S * * *	2011 年 1 月～2011 年 5 月	616	734	シャワーなし
ガス種別計		7, 413	4, 688	
総計			12, 101	

リンナイ株式会社販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。

- ・フリーダイヤル 0 1 2 0 - 4 1 8 - 4 1 0
- ・受付開始 平成 2 3 年 6 月 2 2 日 (水)
- ・受付時間 平成 2 3 年 7 月 3 日 (日) まで 午前 9 時から午後 7 時まで(土・日含む)
平成 2 3 年 7 月 4 日 (月) 以降 午前 9 時から午後 5 時まで(土・日・祝日を除く)

⑤ 長府製作所ブランド

製品名	点検対象製造年月	都市ガス	L P G	備考
B F S - 6 3 8 S	2011 年 3 月～2011 年 5 月	78	238	シャワー付き
B F S - 8 5 8 S	2011 年 3 月～2011 年 5 月	33	60	
B F - 1 0 8 S	2011 年 3 月～2011 年 5 月	12	74	シャワーなし
ガス種別計		123	372	
総計			495	

株式会社長府製作所販売分の受付は下記専用フリーダイヤルとなります。

- ・フリーダイヤル 0 1 2 0 - 9 1 1 - 8 7 0
- ・受付開始 平成 2 3 年 6 月 2 2 日 (水)
- ・受付時間 平日の午前 9 時から午後 6 時まで

2. 当該事象の判明にいたる経緯について

埼玉県三郷市において、本年 5 月 1 0 日にリンナイブランド品 (L P G 仕様) で「点火しない」というコールがリンナイお客さまセンターにあり、5 月 1 2 日に弊社修理員がお客さま宅で製品内部の樹脂部品の一部が溶融していることを確認しました。また、埼玉県春日部市において、5 月 1 2 日に長府製作所ブランド品 (L P G 仕様) において、「点火しない」というコールが長府製作所の販売店に入り、5 月 1 3 日に製品交換し、6 月 2 日に長府製作所から弊社に調査依頼の連絡が入り、樹脂部品の一部が溶融していることを認識しました。

3. 発生の原因について

5 月 1 3 日に三郷市の製品が返品され調査したところ、使用中にガス通路部部品の内部から微量のガスが漏洩し、漏れたガスが製品の下部にあるバーナーから着火して、ガス通路部部品の上部の樹脂部品の一部が溶融したことが判明しました。その原因は、ガス通路部部品の組立てにおいて、製造初期に使用していた組立装置に不備があり、ガス通路部部品内部の O リング (ゴム製シール部品) が正規の位置に挿入されていなかったことによるものです。

次に、春日部市の製品について、6 月 6 日に非破壊検査を実施したところ、O リングが傾いたことにより微量のガスが漏れることが判明しました。

また、同一製品で再現確認試験をしたところ、製品を使用することにより O リングが傾いた場合には、微量なガスが漏れる可能性があることがわかりました。

なお、組立装置の不備が判明した 5 月 1 4 日以降は当該装置を使用せず、O リングが正規の位置に確実に挿

入される装置を用いてガス通路部部品を組み立てています。

また、製品には5月18日生産分まで不良の部品が使われています。

4. 安全性について

製品内部に微量のガスが漏洩した場合には、LPGは空気より重いことから、漏れたガスが製品の下部にあるバーナーから着火する可能性があり、着火した場合にはガス通路部部品上部の部品の一部が溶融します。しかしながら、当該部品の溶融によりガス通路部を開閉するスイッチが切れて、弁が閉じることで、ガスが遮断され、難燃性である当該部品は溶融した状態にとどまります。したがって、製品外部を含め、当該部品以外へ延焼することはありません。

一方、都市ガス仕様においては、ガスが空気より軽いため、製品の給排気筒から屋外へ排気され、着火には至らないことを確認しています。

5. お客さまへのお知らせ

設置先のお客さまに対してダイレクトメールでお知らせをし、さらにOEM供給先各社および弊社のホームページ<<http://www.gastar.co.jp/>>に掲載して、無償点検・部品交換を実施させていただく旨のお知らせを行います。

6. 点検ならびに作業内容

明日以降、該当製品をご使用のお客さまに順次連絡のうえ、弊社・各OEM供給先の社員および協力会社の作業員が訪問させていただき、点検ならびに修理作業を無償で実施させていただきます。


- ① 作業内容 製品を確認し、対象期間の場合にはガス通路部部品の交換作業を行います。
- ② 作業時間 約60分／台

本資料に関するお問合せ先 株式会社ガスター 経営管理部 担当：安間 電話：046-260-3088

【製品の見分け方】

シャワー付き

シャワーなし

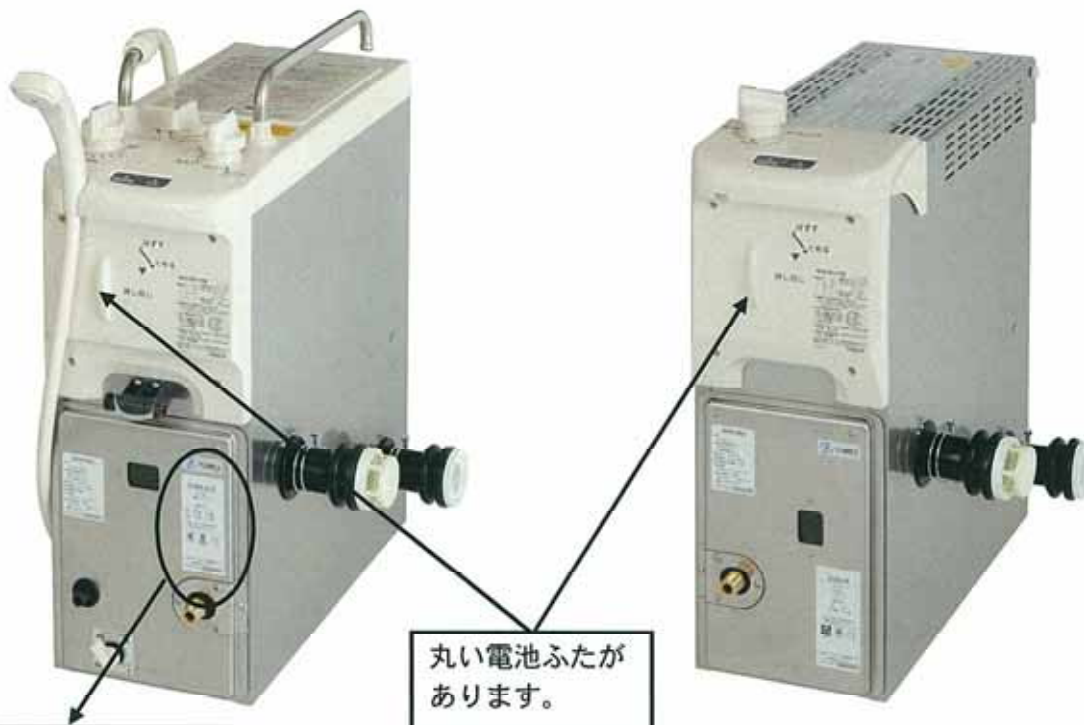

SR-ASBN-AFX-WT

製品名

SR-AS
外壁用 チャンバー用

都市ガス用

	13A	12A
最大	14.5kW	14.0kW
ふろ	9.90kW	9.30kW

00.00-000000

製造番号

株式会社カスター

TM1009

区分名 K エネルギー消費効率 77.1%
 株式会社 カスター

000000-0-000000

銘板の例

【製造番号の見方】

例： 11. 04 - 000423

↓ ↓

2011年 4月 製造を示します。

製造年月の表示は以下の種類があります。

11. 01 - * * * * *

11. 02 - * * * * *

11. 03 - * * * * *

11. 04 - * * * * *

11. 05 - * * * * *

(5月18日生産分まで)

※製品ごとの点検対象製造年月は、点検対象製品の表でご確認ください。

バランス型ふろ釜の自主的な点検・部品交換作業の実施について

平成 23 年 6 月 22 日
リンナイ株式会社

株式会社ガスターが製造し、弊社が販売した「バランス型ふろ釜*」の一部の製品において、使用時に微量のガスが製品内部に漏洩するおそれがあることが判明しましたので、当該製品の点検および部品交換作業を自主的に実施させていただきます。お客さまには、大変ご不便とご心配をおかけいたしますことをお詫び申し上げます。

*「バランス型ふろ釜」は、浴室内に設置し、屋外から取り入れた空気により燃焼し、屋外に燃焼排ガスを排出する給排気方式のふろ釜です。

「バランス型ふろ釜」(型式は表を参照)のうち、平成 23 年 1 月から平成 23 年 5 月までに製造された一部製品のガス通路部部品の組立て作業において、ガスの漏洩を防ぐシール部品の取付け位置に不備がありました。このガス通路部部品を使用した製品は、使用した際に微量のガスが製品内部に漏洩するおそれがあります。

対象製品のうち、LP ガス仕様においては、LP ガスの比重が空気よりも重いため、漏洩したガスに下部のバーナーの火が引火し、本ガス通路部部品の一部が焼損するおそれがあります。ただし、焼損により点火スイッチが切れるため、製品へのガス供給が安全に遮断され、製品外部を含め本ガス通路部部品以外へ延焼しないことを確認しております。都市ガス仕様においては、漏洩したガスが給排気部より屋外に排出されるため、引火することはありません。

都市ガス仕様、LP ガス仕様ともに、微量のガス漏洩は、製品を使用している場合のみに起こり、製品を使用していない場合には、ガスが漏洩することはありません。

なお、これまでに弊社ブランド品で本ガス通路部部品からガスが漏れたという事例は 1 件です。また、他社ブランドの同等製品において、点火しないという故障の修理時に、本ガス通路部部品の一部焼損を確認した事例が 1 件あり、いずれの事例においても、製品外部を含め本ガス通路部部品以外への延焼、人的被害がないという報告を株式会社ガスターより受けております。

弊社といたしましては、ダイレクトメールを送付し、お客さまへお知らせするとともに、順次点検および部品交換作業を無償で行ってまいります。

お客さまにはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

詳細は以下をご参照ください。

1. 点検対象機種型式・製造期間・対象台数

シリーズ名	点検対象製造年月	13A	LPG	備考
RBF-A3***	2011年2月～2011年5月	575	410	シャワー付き
RBF-A60S***	2011年1月～2011年5月	1,069	512	
RBF-A70S***	2011年1月～2011年5月	585	470	
RBF-A80S***	2011年2月～2011年5月	1,405	566	
RBF-AS***	2011年1月～2011年5月	3,163	1,996	
RBF-AERS***	2011年1月～2011年5月	616	734	シャワーなし
ガス種別計		7,413	4,688	
総計			12,101	

※ 対象機器の判別については、本体正面に貼付の銘板に記載されている機器型式をご確認ください。

2. お客さまへのお願い

対象機器をお使いのお客さまにつきましては、点検および部品交換が完了するまでの期間、ご使用中に、万が一、点火できない、ガスの臭いがする等の異常が確認された場合には、下記の弊社フリーダイヤルまでご連絡いただきますようお願い申し上げます。

3. 作業の内容

作業内容は、対象機種の確認、ならびにガス通路部部品の交換です。なお、作業時間は約60分です。

4. お客さまへのお知らせ

設置先のお客さまに対してダイレクトメールで無償点検・部品交換を実施させていただく旨をお知らせし、さらにホームページ<<http://www.rinnai.co.jp>>にも掲載いたします。

5. お客さまからのお問い合わせ先

- ①フリーダイヤル 0120-418-410
- ②受付開始日 平成23年6月22日(水)
- ③受付時間 平成23年7月3日(日)まで
午前9時から午後7時まで(土・日含む)
平成23年7月4日(月)以降
午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)

■マスコミの方のお問合せ先

リンナイ株式会社 広報室：小川、中西

電話 052 (361) 8792

※リンナイ株式会社と株式会社ガスターとの関係

リンナイ株式会社と株式会社ガスターの両社は給湯事業における開発・生産・販売の各分野で業務提携を行っています。リンナイ株式会社は株式会社ガスターの株式を11.1%保有しております。

対象機種の判別方法

機器の正面に貼ってある銘板(下写真の○印)に 機器の型式が記載されています。

下記の 型式 および 製造番号 の両方に当てはまる機器が該当品です。

代表該当機器の外観

【給湯・シャワー付きタイプ】



【単能タイプ（お風呂沸かし専用）】



銘板

該当品の銘板（一例）



【対象型式】

RBF-A3***
RBF-A60S***
RBF-A70S***
RBF-A80S***
RBF-AS***
RBF-AERS***

製造年月の見方

(例) 11.03.-XXXXXX

↓

2011年3月製造を示します
(XXは、製造番号)

※ 本製品は、株式会社ガスターが製造したものを、リンナイ株式会社から販売しております。