危険物運搬車両に対する指導取締りの実施結果

沖縄県商工労働部産業政策課

令和3年度 高圧ガス移動取締状況

実施場所	実施日
11箇所(本島9、宮古1、八重山1)	令和3年11月5日から12月5日

		R	3	F	R2	
		バラ	固定	バラ	固定	
違反件数	検査台数	24	3	4		
连 以 什奴	違反台数	15	1	1		
	警戒標	6	1			
	集積容器の措置					
	容器温度					
	検知棒					
	転倒転落防止措置	2				
	バルブ損傷防止	1				
	元弁損傷防止					
-T D DIA -	液面計					
項目別違反 台数	弁開放状態識別					
	混載禁止					
	容器損傷防止					
	防災資機材	12	1	1		
	除害措置					
	移動監視者同乗					
	移動注意書携行	4				
	運転手2名					
	その他					
ガス種別						
LPガス	検査台数	19	3	2	0	
	違反台数	12	1	1	0	
一般高圧ガ	検査台数	5	0	2	0	
ス	違反台数	3	0	0	0	

適用法令	容器積載方法	違反等の 有無	警戒標	集積容器の措置	容器温度	検知棒	転倒転落防止措置	バルブ 損傷防止	元弁損傷防止	液面計	弁開放状態識別	混載禁止	容器損傷防止	防災資機材	除害措置	監視者同	移動注意書携行	運転手2名	その他	違反内容詳細(その他特記事項等)
LP	バラ積み	違反あり												×						資機材不足(赤旗・メガホン・ロープなし) ※危険物が搭載されており、高圧ガス搭載なし。普段ガスの搭載ないとのことだが、高圧ガスの警戒標が掲げられていた。
LP	バラ積み	違反あり	×											×			×			警戒標不鮮明、資機材不足(赤旗・メガ ホン・ロープ・車輪止め・革手袋なし)
LP	バラ積み	違反あり															×			イエローカード内容不十分(緊急時連絡 先が未記入)
LP	バラ積み	違反あり	×											×			×			警戒標不鮮明(前面、貼付せずフロントガラス部設置)、イエローカード不十分(〇〇)、資機材不足(電灯、漏えい探知液、車輪止めなし)
LP	バラ積み	違反あり									_	_		×		_		_		資機材不足(電灯が点灯しない。)
LP	バラ積み	違反あり												×						消火器能力不足(B-10×2のところ、B-7×2)、資機材不足(ロープ、車輪止め)
LP	バラ積み	違反あり	×																	警戒標不鮮明(前面警戒標色あせ)
LP	バラ積み	違反あり												×						消火器能力不足 (B-10×2のところ、B-7×2)
一般	バラ積み	違反あり					×							×						消火器不携帯、資機材不足(赤旗、メガホン、ロープ)、転落防止措置(固定されていない)
一般	バラ積み	違反あり	×											×						
一般	バラ積み	違反あり					×	×						×						消火器不携帯、資機材不足(赤旗、メガホン、ロープ)、転落防止措置(固定されていない)、バルブの保護措置(酸素・アセチレン)
LP	バラ積み	違反あり												×			×			資機材不足(漏えい検知液)、イエローカード不携帯、消火器能力不足 ※バルク容器(残ガス容器等)搬送用とのこと
LP	バラ積み	違反あり												×						消火器不足(3本中1本期限切れ)
LP	バラ積み	違反あり	×											×						警戒標不鮮明、防災資機材不足(赤旗)、イエローカード旧様式
LP	バラ積み	違反あり	×																	警戒標不鮮明及びサイズ不足
LP	固定	違反あり	×											×						警戒標不鮮明、防災資機材不足(赤色合 図懐中電灯が電池を入れても点灯せず)

1 警戒標 フロントガラスに掲げている







サイズが小さい

文字の色落ち



色落ち



2 資機材



ロープ2本必要



赤旗、メガホ ン、赤色合図 灯などの工具



ロープは2本。 ロープは、トラ ロープか、それ 以外のロープは 視認性をよくす るような工夫が



消火器は基準どおり設置しているが、極端 に取り出しにくい状況にある

3 転倒転落防止措置

容器が雑多におか れており固定され ていない





